


## بخش دوّم

نصب، راه اندازی، بهره برداری  
و نگهداری

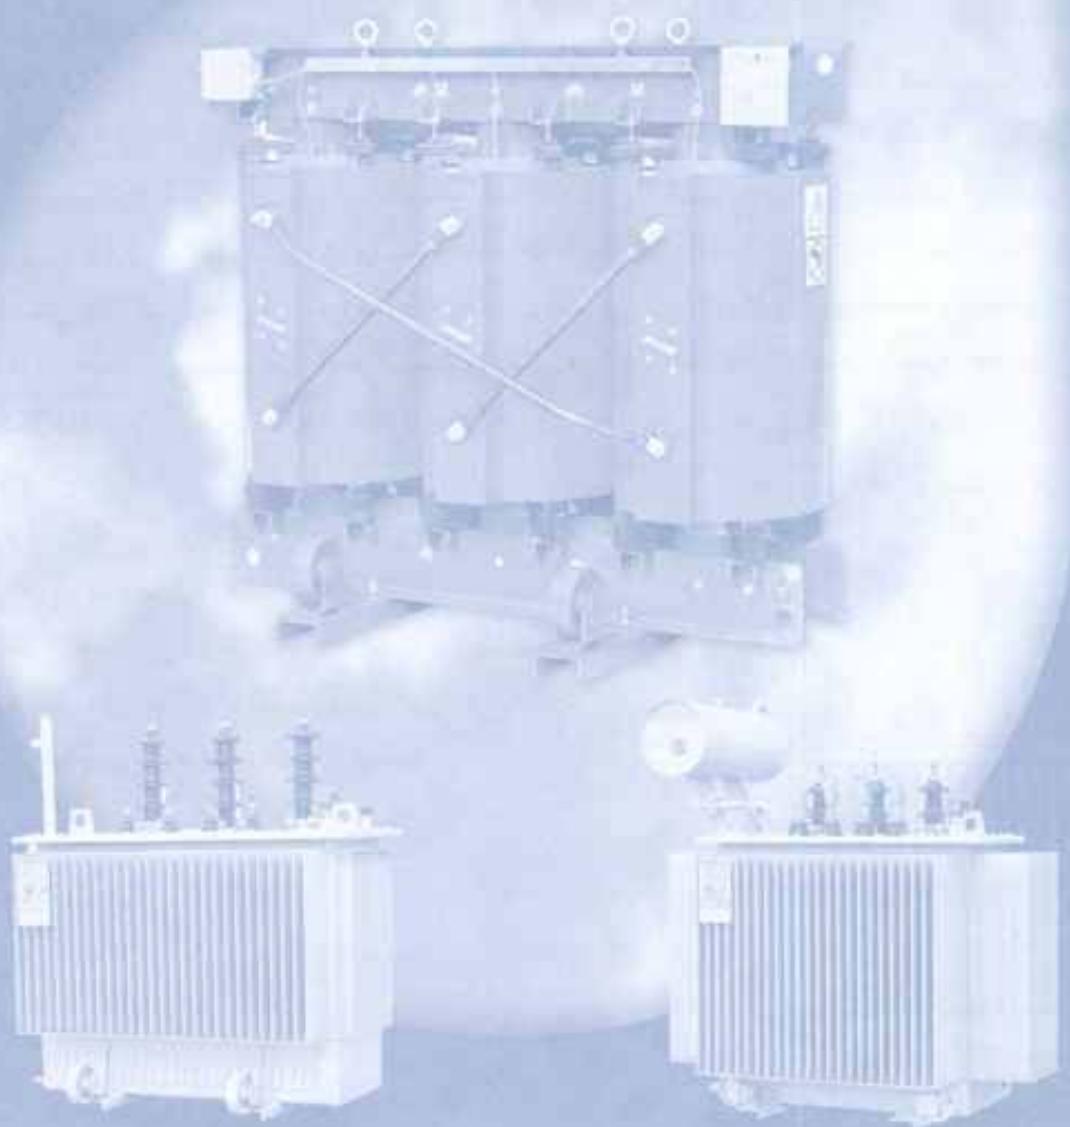


## ۱. حمل، تخلیه و استقرار ترانسفورماتور

ترانسفورماتورهای توزیع عموماً بصورت کامل در کارخانه مونتاژ و تست گردیده‌اند و بهنگام تحویل در محل آماده بهره برداری می‌باشند. لیکن در موارد خاصی برخی از قسمت‌های آن مانند رادیاتورها (در صورت رادیاتوری بودن) و برخی از تجهیزات حفاظتی مثل رله بوخهلتس و... بطور جداگانه حمل گردیده و در محل مونتاژ می‌گردد. نصب این قطعات در محل بایستی توسط افراد متخصص صورت گیرد. دستگاه‌های حفاظتی که روی ترانسفورماتور نصب شده‌اند بایستی از روی ترانسفورماتور باز شوند.

در هنگام بارگیری، ترانسفورماتورها با چوبهای الوار به کف تریلر یا وسیله نقلیه مربوطه میخ کوبی می‌شوند و توسط سیم بکسلها از محل قلابهای مهار یا پایه‌های ترانسفورماتور به کف خودرو مهار می‌شوند. شتاب حمل می‌بایست ثابت بوده و از حرکت و توقف سریع و تکانهای شدید جلوگیری گردد.

بهنگام ورود ترانسفورماتور به محل و قبل از تخلیه آن باید ابتدا بازرسی کاملی از بدنه بعمل آید و در صورت مشاهده نشانه‌های بارز آسیب دیدگی در اثر حمل از جمله کاهش سطح روغن باید مدیریت واحد، شرکت حمل کننده، بیمه‌گر حمل و نقل، نمایندگی مجاز و شرکت بازرگانی ایران ترانسفو به سرعت مطلع گردد تا بر اساس شرایط ضمانت در صدد رفع آن برآیند. خسارت‌های جزئی که ممکن است مهم بنظر نباشد نیز باید گزارش گردد، ادعاهای بعد از مهلت مقرر در هنگام مذاکره با شرکت‌های بیمه ایجاد اشکال خواهد نمود.

برای تخلیه ترانسفورماتور، مناسبترین شیوه استفاده از جرثقیل است. در این هنگام باید ترانسفورماتور یا وسیله حامل آن زیر بازوی جرثقیل قرار گرفته و بعد از باز شدن بیندها و مهارها به آرامی از جا بلند شود و به محل مورد نظر منتقل شود. در موقع جابجایی ترانسفورماتور باید دقیق نمود که امتداد اصلی آن همواره در وضعیت قائم قرار گیرد و تحت هیچ شرایطی بیش از ۱۵ درجه منحرف نشود. همچنین باید توجه داشت که حلقه قلاب‌های تعییه شده در بالای ترانسفورماتور عموماً به منظور بلند کردن کامل ترانسفورماتور به وضعیت قائم طراحی گردیده و برای کشیدن ترانسفورماتور به کمک سیم و قرقه از حلقه‌های مخصوصی که در قسمت شاسی و پایه آن تعییه شده استفاده نمود. جابجایی ترانسفورماتور در هر یک از مراحل بارگیری و تخلیه تا استقرار نهایی آن روی سکوی مربوطه می‌باید به آرامی و بدون وارد آوردن ضربه و شتاب زیاد انجام گیرد.

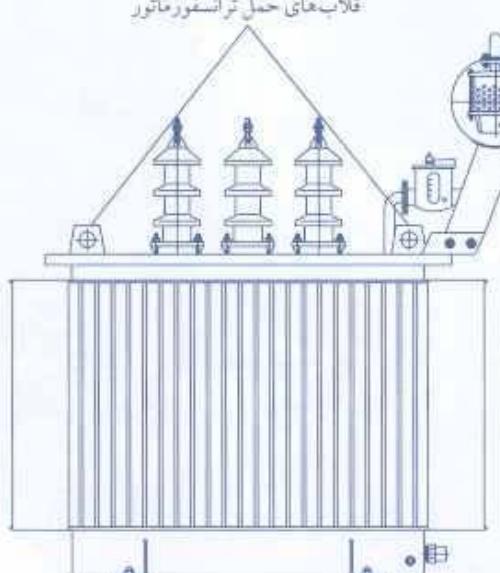

در محل و قبل از نصب، ترانسفورماتور بایستی طبق لیست کنترل بازرسی و از نظر کامل بودن وسایل و تجهیزات باز دید شود.

تمام قطعاتی که نصب می‌شوند باید تمیز و عاری از زنگ‌زدگی باشند، در غیر اینصورت باید آنها را تمیز نموده و پس از زنگ‌زدایی و شستشو با ماده چربی بر دوباره رنگ آمیزی نمود.



بخش دوم ■ نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری

## دستورات عمومی نصب

## ۲- روش روغنزنی ترانسفورماتورهای هرمتیک وله‌ای و تزریق گاز ترانسفورماتورهای هرمتیک گازی

## ۲-۱) روغنزنی و تزریق گاز ترانسفورماتورهای هرمتیک گازی

با توجه به اینکه فشارهای حالت گذرا در این ترانسفورماتورها ممکن است به حدود یک اتمسفر برسد، از طرف دیگر احتمال اینکه روغن زتی آنها در اطاقک خلا، انجام نگیرد وجود دارد، لذا مخزن آنها بایستی بخوبی تحمل خلا، یک اتمسفر را داشته باشد. برای روغنزنی و شارژ گاز به صورت ذیل می‌توان عمل نمود:

۱) پر کردن کامل مخزن ترانسفورماتور از روغن پس از نصب رادیاتورها و بازنمودن تمامی شیرهای پروانه‌ای

۲) هوایگری از بوشینگها، رادیاتورها و شیر تزریق گاز

۳) اتصال ادوات تزریق گاز به محل تعییه شده در روی درپوش ترانسفورماتور

۴) تزریق گاز (نیتروژن) با فشار کم و همزمان تخلیه آرام روغن از محل شیر تخلیه

۵) بستن شیر تخلیه پس از رسیدن سطح روغن به حد مجاز  $20^{\circ}\text{C}$  در روغن‌نمای مغناطیسی (متناسب با دمای محیط و روغن‌نمای مغناطیسی)

در صورت وجود اختلاف دمای بسیار از میزان  $20^{\circ}\text{C}$  می‌بایست افزایش حجم روغن در اثر انبساط و در نتیجه کاهش حجم گاز و افزایش فشار آنرا در عملیات تزریق در نظر گرفت و از طریق محاسبات زیر، فشار جدید تزریق گاز را معین نمود:

$$\frac{P_{1\text{Gas}} \times V_{1\text{Gas}}}{T_1} = \frac{P_{2\text{Gas}} \times (V_{1\text{Gas}} - \Delta V_{\text{diff}})}{T_2}$$

$V_{\text{diff}}$ : حجم روغن داخل مخزن طبق مدار ک فنی در  $20^{\circ}\text{C}$

$T_1$  و  $T_2$ : درجه کلوین

y: ضریب ابساط حجمی روغن  $8.3 \times 10^{-4} \text{ Lit/C}^{\circ}\text{C}$

$\Delta T$ : میزان تغییرات دمای محیط نسبت به  $20^{\circ}\text{C}$

$P_{1\text{Gas}}$ : فشار محاسبه شده در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  طبق مدار ک فنی

$P_{2\text{Gas}}$ : فشار جدید گاز در محیط جدید

۶) توقف تزریق گاز پس از رسیدن فشار به مقدار مورد اشاره در مدار ک فنی و یا فشار محاسبه شده ترانسفورماتور مربوطه. لازمست ابتدا مخزن کاملاً خلا شده سپس تا سطح موردنظر روغن شارژ نموده و بعد تزریق گاز انجام گردد. نکته مهم در مورد گاز نیتروژن این است که میزان اکسیژن آن بایستی از حد مجاز (حدود 2%) کمتر باشد. در صورت نشت گاز توصیه می‌شود جهت شارژ گاز با شرکت خدمات پس از فروش مکاتبه نمایید. لازم به یادآوریست در طراحی جدید اینگونه ترانسفورماتورها یک عدد شیر جهت ایجاد خلا، (بدون نیاز به تخلیه روغن در هنگام شارژ گاز) و تزریق گاز تعییه شده است.

## ۲-۲) روغنزنی ترانسفورماتورهای هرمتیک وله‌ای

۱- پر کردن کامل مخزن ترانسفورماتور از روغن تحت خلا 8 mbar

۲- هوایگری از بوشینگها

۳- تخلیه روغن از شیر تخلیه ترانسفورماتور طبق مقدار اشاره شده در مدار ک فنی (در صورت نیاز به تخلیه روغن بر اساس



## بخش دوم ■ نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری

مدارک فنی طراحی)

## (۲-۳) نصب رادیاتورها

رادیاتورهایی که حمل از ترانسفورماتور جدا شده‌اند توسط درپوشهایی جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و رطوبت مسدود شده‌اند. گاهی اوقات به همین منظور رادیاتورها دو بدبو در محل فلنجها به یکدیگر با پیچ و مهره بسته می‌شوند. به هنگام مونتاژ ترانسفورماتور، شیرهای پروانه‌ای تعییه شده در دیواره‌های مخزن در وضعیت قطع قرار گرفته و توسط درپوش، پوشانده می‌شوند.

(شکل ۱، مورد ۱)

رادیاتور ترانسفورماتور

۱-فلانج پائین

۲-فلانج بالا


۳-شیر تخلیه روغن

۴-پیچ هواگیری

۵-قلا布 حمل

۶-پره‌های خنک کننده

۷-کلکتور

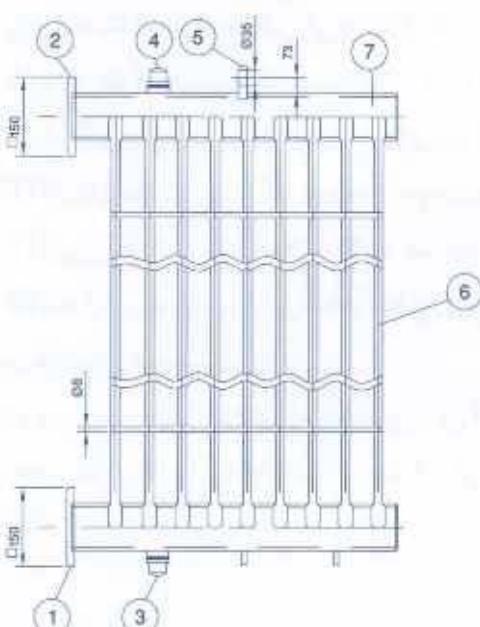

شکل (۱)

## (۲-۳-۱) مقدمات نصب رادیاتور

قبل از نصب رادیاتورها آنها را از نظر هرگونه خسارت احتمالی بازرسی نمایید. درپوشها را از محل اتصال رادیاتورها باز نموده و از صحت اتصالات اطمینان حاصل نمایید، اگر هرگونه رطوبت یا گرد و خاک در داخل رادیاتور وجود داشته باشد باید توسط روغن گرم با دمای تقریبی 70 درجه سانتی‌گراد شسته و کاملاً تمیز شده و در برابر نفوذ رطوبت حفاظت شود. اتصالات شیرهای پروانه‌ای ترانسفورماتور را بعد از باز نمودن درپوشها مجددًا بازرسی نمایید. شیرهای پروانه‌ای باید بسته بمانند. (شکل ۲)

توجه: شیرهای پروانه‌ای آبیندی کامل ایجاد نمی‌نماید، بنابراین ممکن است در هنگام بازنمودن درپوشها مقداری روغن خارج شود. ارتباط صحیح نشانگر رابا وضعیت شیر پروانه‌ای بررسی نمایید، این شیرها در جهت عقربه ساعت بسته شده و در خلاف جهت عقربه‌های ساعت باز می‌شود. در هنگام بستن شیر، جهت داشتن آب بندی مناسب نیروی اضافی اعمال ننمایید زیرا ممکن است به محور برنجی آن آسیب وارد شود.

## (۲-۳-۲) مراحل نصب رادیاتور

شیر پروانه‌ای را مطابق عملیات زیر بررسی بیندید:

\* پیچهای آب بند را توسط یک آچار رینگی و یا تخت شماره 36mm ۳۶ شل نمایید. (۲)

\* شیر پروانه‌ای را در جهت عقربه ساعت توسط آچار رینگی و یا تخت 19mm بسته نگاه دارید. (۱)

\* پیچ آب بند را بیندید.

\* سطوح آب بندی رادیاتور و فلانچهای مربوطه را توسط رنگ بروکار دک از رنگ پاک کرده و سطح آن را توسط سنباده




## بخش دوم ■ نصب، راه اندازی، پیره برداری و نگهداری

کاملاً صیقل دهید.

- \* فلانچهای مربوط به ترانسفورماتور را در صورت لزوم سنباده نمایید.
- \* واشر O-رینگ لاستیکی برای اتصالات فلانچ را با چسب آکواریوم یا چسب قطره‌ای نصب نمایید.
- \* رادیاتور را توسط جرنیل از قلاب یا انشعابات لوله‌ها بلنده کنید. فلانچهای بالائی و پائینی را یکنواخت و همزمان وصل نموده، پیچهای را جهت داشتن آب بندی خوب بطور ضربه‌ی محکم نمایید.


این روش را جهت نصب تمام رادیاتورها بکار گیرید.

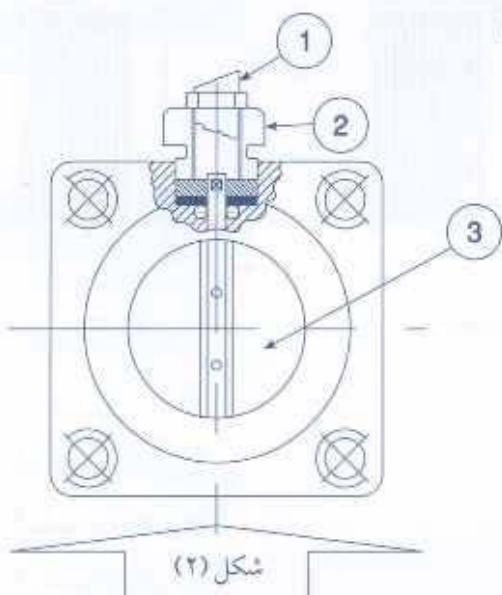

- ۱- نشانگر وضعیت شیر پروانه‌ای
- ۲- پیچ آب بند و ثابت و وضعیت
- ۳- شیر پروانه‌ای

## توجه:


در هنگام نصب رادیاتورها شیرهای پروانه‌ای باید بسته بمانند.

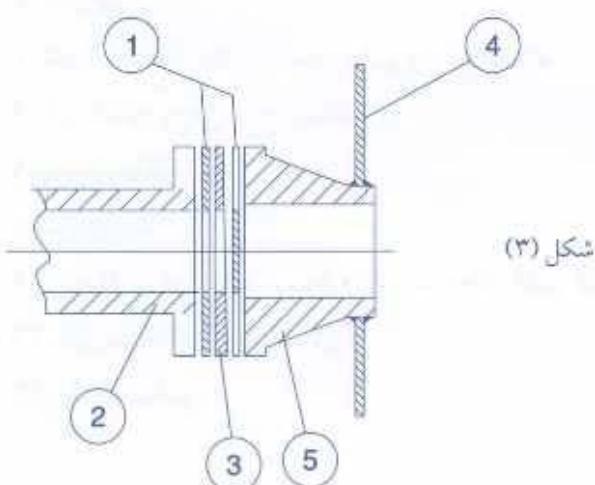

سطح مقطع اتصال یک فلانچ

- ۱- واشر آب بندی
- ۲- لوله رادیاتور
- ۳- پولک یکسان کننده
- ۴- دیوار مخزن
- ۵- فلانچ شیر

۲-۳-۳) ترانسفورماتور با مخزن نیمه پر - پر کردن روغن بدون اعمال خلا، ترانسفورماتور را بدون اعمال خلا، توسط روغن پر کنید. پیچ تخلیه هوای (۴) روی رادیاتور (شکل-۴) را باز کنید، به آرامی شیر پروانه‌ای (۱) را باز کنید سپس روغن از پایین به بالای رادیاتور جریان یافته و هوای طریق پیچ (۴) خارج خواهد شد. در مدتی که پر کردن رادیاتور جریان دارد سطح روغن منبع انسباط در حدی باشد که ترانسفورماتور همواره پر بوده و هوای تواند وارد شود. هنگامی که روغن بدون حباب هوای پیچ (۴) بیرون بیاید آن را بسته و توسط واشر و آب بندی نماید. سپس شیر پروانه‌ای (۲) را باز نماید، بعد از پرشدن تمامی رادیاتورها بایستی رادیاتورها هواگیری شوند.

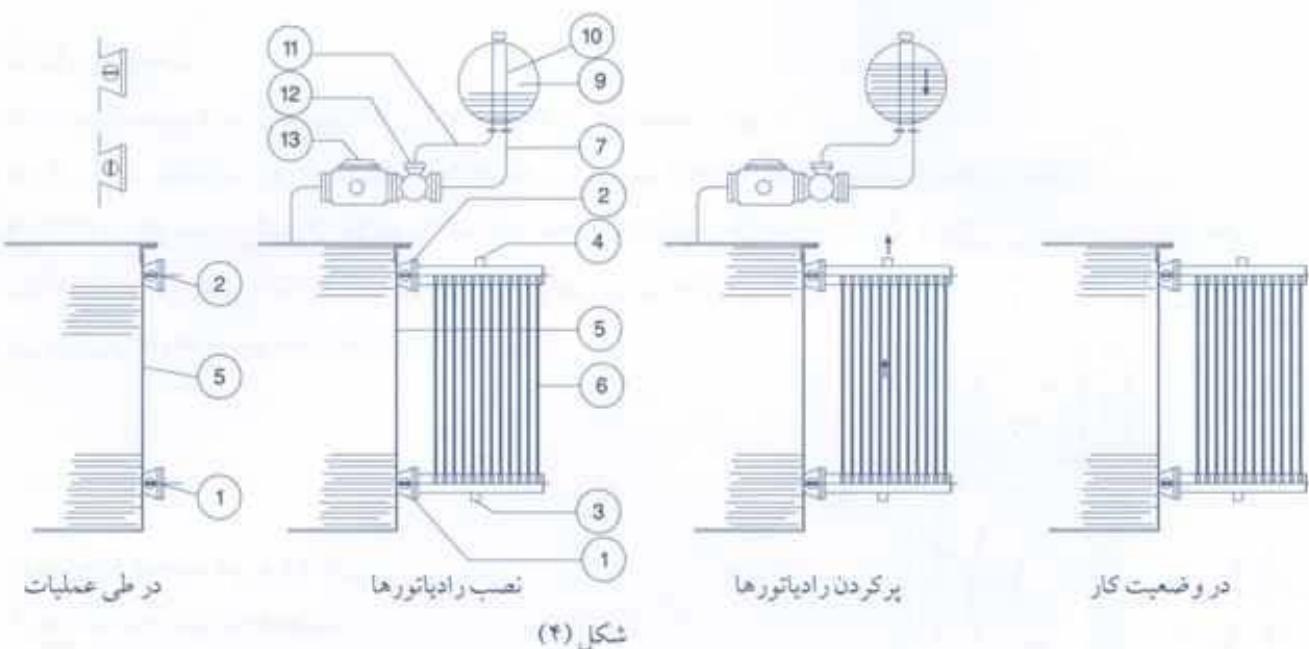

۱- شیر پروانه‌ای پائین

۲- شیر پروانه‌ای بالا

۳- تخلیه روغن

۴- پیچ هوآگیری

۵- مخزن ترانسفورماتور

۶- رادیاتور

۷- اتصالات لوله‌های ترانسفورماتور و منبع انبساط

۸- شیر تخلیه روغن منبع انبساط

۹- منبع انبساط

۱۰- روغن نما

۱۱- اتصالات لوله منبع انبساط و شیر سه حالت (شیر کشوئی)

۱۲- شیر سه حالت (شیر کشوئی)

۱۳- رله بوخه لتس

**۲-۳) مراحل نصب چرخ ها**


\* ترانسفورماتور را توسط جرثقیل از طریق قلاب‌های حمل بلند نمایید.

\* سوراخ‌های تعییه شده روی شاسی کف ترانسفورماتور را کنترل کنید.


\* چرخ هارا بطور صحیح در زیر ترانسفورماتور قرار داده و اتصالات پیچ و مهره‌ای را محکم نمایید. محور چرخ ها باید با محور مرکز ترانسفورماتور موازی باشد.

\* ترانسفورماتور را بعد از بستن چرخ ها پایین آورده تا بر روی ریل قرار گیرد.

## بخش دوم ■ نصب، راه اندازی، بیرون برداری و نگهداری

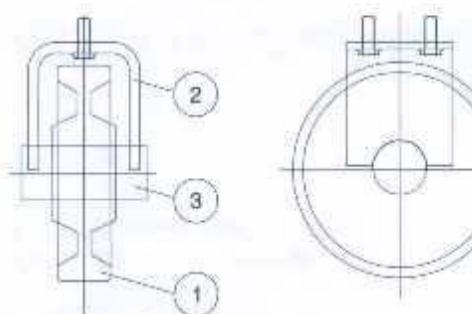

شکل (۵)

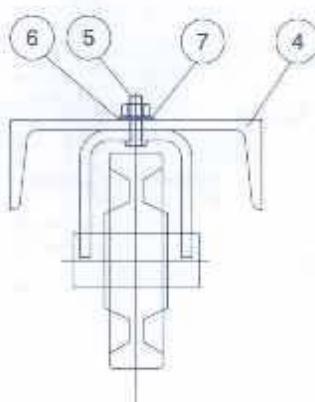

شکل (۶) سحکم نمودن پیچ چرخها

۱- گلند چرخ

۲- بدنه چرخ

۳- صفحه اتکالی

۴- شاسی کف مخزن

۵- پیچ شش گوش (\*)

۶- واشر

۷- واشر فنری

(\*) تا قدرت 800 KVA پیچ 30 M16 در بدنه چرخ نصب شده است.

بازرسی پس از نصب:

\* تمامی پیچ و مهره هارا از نظر محکم بودن و صحبت استقرار بازرسی کنید.

\* تجهیزات حفاظتی را از نظر صحبت عملکرد بازرسی نماید.


\* وضعیت رنگ خارجی ترانسفورماتور را بازرسی کنید.

بعد از استقرار ترانسفورماتور می باید اتصال کابل های حفاظتی مربوط به ترمومتر، رله بوخهنس، فشارشکن، نش دهنده سطح روغن و سایر تجهیزات حفاظتی بر روی ترانسفورماتور به کلیدهای قطع و وصل فشار قری و دیئنکتور مربوطه تکمیل گردد.


## ۲-۵) هواگیری از بوشینگها

روش تخلیه هوا در مقره های فشار قری بر اساس DIN 42531 و عمدتاً برای ولتاژ های 11 و 20 و 33 کیلوولت (هوایگری از بوشینگها در مواردی از بوشینگهای فشار ضعیف با استفاده از پیچ هوایگری تیز انجام می گردد) و مطابق شکل (۷) به این شرح است: مهره (۲) را تا اندازه ای باز کرده میله اتصال (۹) را کمی به داخل مقره (۵) فشار داده تا هوای موجود بین میله اتصال (۹) و مقره (۵) از کنار واشر (۴) خارج شود. با این عمل مختصه روغن بیرون می ریزد که باید آن را بدقت تمیز نمود سپس مهره (۲) را دوباره در جای خود محکم میکنیم با رعایت این امر که شاخک جرقه گیر بالایی (۱۳) باید کمی خارج از امتداد شاخک پائینی (۱۲) باشد تا از عواقب ناشی از تشکیل ستون پیغ در مسیر جرقه گیر زمینی اجتناب شود. توجه شود که پس از هوایگری، سطح روغن در داخل روغن نمایی چشمی افت نکرده باشد. در این صورت از

محل لوله پر کردن روغن Filling Pipe کسری روغن یا استفاده از روغن مناسب جبر ان گردد.

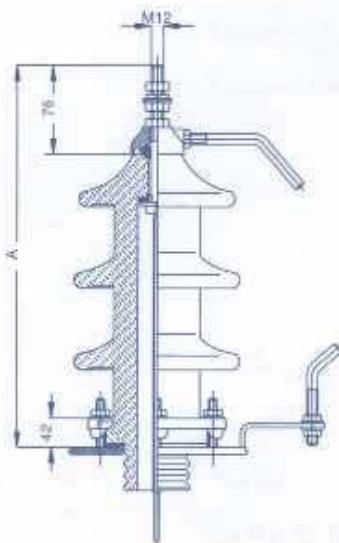

Nr.	A
<i>DT10Ni250</i>	280
<i>DT10Ni250</i>	310
<i>DT20Ni250</i>	310
<i>DT10Ni250</i>	385
<i>DT30Ni250</i>	385
<i>DT10Ni250</i>	485

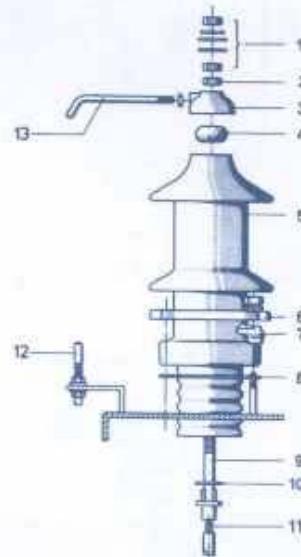

(v) شکل

تذکر مہم:

در صورتیکه به هنگام باز کردن مهره روی حلقه برنجی میله اتصال اصلی نیز چرخش داشته باشد(بخصوص در مقره فشار ضعیف) به اتصالات داخلی صدمه حتمی وارد خواهد شد. برای پیشگیری از این امر اتصالات خارجی شامل کابلشو، شینه و ... را از مقره ها جدا نموده و سپس نسبت به باز کردن مهره مورد نظر برای هواگیری اقدام نمود.

### ۳- آنچه تست‌های الکتریکی قبل از راه‌اندازی

اقدامات ایمنی:

(الف) بدنۀ ترانسفورماتور را از قبل از انجام هرگونه تست از طریق پیچ زمین (Earth) تعییه شده زمین کنید.  
 (ب) اگر به یک عیب داخلی در ترانسفورماتور مشکوک میباشد ابتدا از عدم وجود گازهای آتشزا مطمئن شوید. یه واسطه عبور جریان ورودی ممکن است در محل اشکال جرقه‌ای حاصل شده و ایجاد انفجار یا آتش سوزی نماید بنابراین باستی هواي داخل ترانسفورماتور قبل از اندازه گيری ها خالي و توسط نیتروزن يا روغن پر شود.  
 (ج) بعد از هر بار اندازه گيری ، جهت حصول اطمینان از تخلیه الکتریکی ، سیم پیچ‌ها را برای مدت زمان کافی زمین کنید.

پیش نتایج

- \* ترانسفورماتور کاملاً نصب شده و تا مقدار مجاز توسعه روغن پر شده باشد. (برای ترانسفورماتورهای روغنی)
  - \* خروجی ترانسفورماتورها به بار متصل نباشد.
  - \* تمام مقرهای به دقت تمیز شده باشند.



## بخش دوم ■ نصب، راه اندازی، پیوه برداری و نگهداری

## (۳-۱) آزمایش مقاومت عایقی (میکر):

هدف از انجام آزمایش: اندازه گیری مقاومت عایقی بین بوبین های فشار قوی و ضعیف نسبت به هم و نسبت به بدنه، جهت تعیین اشکالاتی که ممکن است در هنگام حمل و نقل غیر اصولی و یا نصب در برهم زدن فواصل عایقی انتخاب شده بر اساس محاسبات و طراحی ترانس رخ دهد انجام می گیرد. نتایج بدستگی به عوامل زیادی از جمله رطوبت، دمای رونمایی، فاصله مقره ها، ولتاژ نامی و ... دارد و مقدار مقاومت عایقی اندازه گیری شده، عدد ثابتی نداشته بلکه مقادیر بدست آمده بایستی با مقادیر تجربی مقایسه گردد.

## روش انجام آزمایش:

- \* بدنه ترانسفورماتور از طریق پیچ زمین تعییه شده زمین شده باشد.
- \* ترمیتال های سمت فشار قوی را اتصال کوتاه کنید.
- \* ترمیتال های سمت فشار ضعیف را اتصال کوتاه کنید.

الف) اندازه گیری مقاومت عایقی بین سیم پیچ های فشار قوی و فشار ضعیف ولتاژ آزمایش را از طریق یک دستگاه میگریم که بین سیم پیچ های فشار قوی و فشار ضعیف اعمال کرده، مقادیر مقاومت عایقی در زمان های ۱۵ ثانیه و ۶۰ ثانیه را به مگا اهم می خوانیم (شکل ۸) در طول زمان آزمایش به استثنای ثانیه های اول مقدار مقاومت بایستی به تدریج افزایش یابد.

ب) اندازه گیری مقاومت عایقی بین سیم پیچ های فشار قوی و بدنه ترمیتال طرف فشار ضعیف را زمین کرده، ولتاژ آزمایش را بین ترمیتال سمت فشار قوی و زمین اعمال کرده و مقادیر را به روشنی که در بند الف گفته شد قرائت می کنیم (شکل ۹).


ج) اندازه گیری مقاومت عایقی بین سیم پیچ های فشار ضعیف و بدنه ترمیتال فشار قوی را زمین کرده، ولتاژ آزمایش را بین فشار ضعیف و زمین اعمال کرده و مقادیر را به روشنی که در بند الف گفته شد قرائت می کنیم (شکل ۱۰).

ه) مقدار حاصل از تقسیم مقاومت عایقی ۶۰ به ۱۵ به ۱۵ باید بیشتر از ۱.۳۵ باشد.  
تذکر ۱: مقدار ماکریسم ولتاژ آزمایش برای سمت فشار قوی برای ردیف ولتاژ های  $KV \geq 10$  برابر  $5000V DC$  و برای سمت فشار ضعیف برای ردیف ولتاژ های  $KV \leq 1.1$  برابر  $1000V DC$  است (برای ردیفهای ولتاژی بین  $10 KV$  و  $1.1 KV$  ولتاژ  $2500V DC$  جهت تست استفاده شود). لذا جهت رعایت شرایط ایمنی بهتر است مقادیر ولتاژ اعمالی کمتر از مقادیر مذکور باشد.

تذکر ۲: هنگامیکه ولتاژ اعمال می شود سیم پیچ های واسطه خاصیت خازنی شارژ می شوند، از دست زدن به مقره های واسطه احتمال بروز شوک الکتریکی اجتناب کرده و بعد از اتمام هر مرحله خروجی های تحت ولتاژ را زمین کنید.

## مدارات اندازه گیری

- ۱- سیم پیچ فشار قوی
- ۲- سیم پیچ فشار ضعیف
- ۳- مخزن ترانسفورماتور
- ۴- وسیله اندازه گیری
- ۵- مقاومت عایقی سیم پیچ

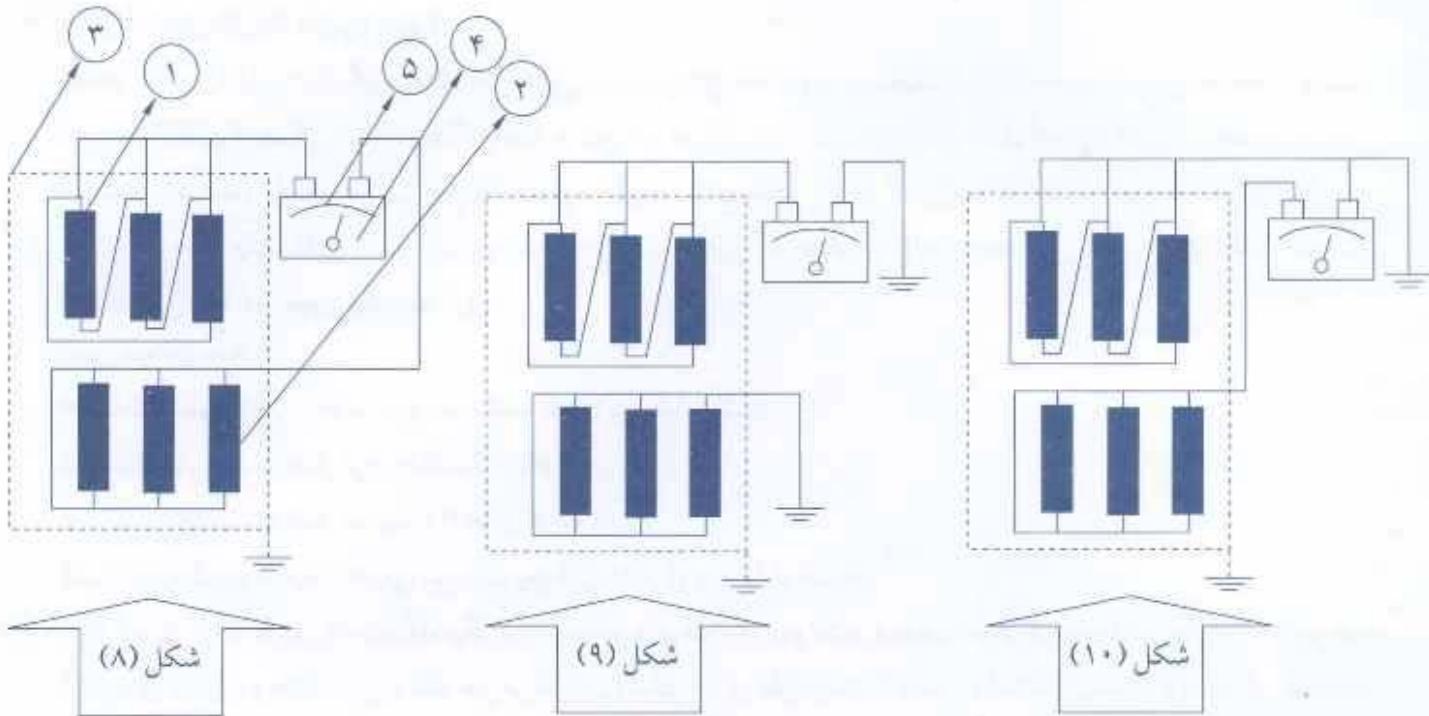

### ۳-۲) اندازه‌گیری نسبت تبدیل و تست عملکرد کلید تنظیم ولتاژ

نسبت تبدیل عبارت است از نسبت ولتاژ فازی اولیه به ولتاژ فازی ثانویه هنگامیکه ترانسفورماتور بی بار می‌باشد. در این حالت می‌توان از آفت ولتاژنایشی از جریان بی باری صرفنظر نمود. اندازه‌گیری دقیق تنها در سطح دستگاه مخصوص اندازه‌گیری نسبت تبدیل ممکن خواهد بود، زیرا ولتمترها با توجه به توسانات ولتاژ شبکه دارای دقت لازم نمی‌باشند. جهت کنترل نسبی صحت عملکرد ترانسفورماتور می‌توان از روش اعمال ولتاژ و قرائت دو ولت متری استفاده نمود. هدف از انجام آزمایش: در این تست صحت عملکرد ترانسفورماتور و داشتن ولتاژهای خروجی مورد نظر در تپ‌های مختلف و صحت عملکرد کلید تنظیم ولتاژ مورد تائید قرار می‌گیرد. توجه نمایید که ولتاژ اعمالی حتماً از سمت فشار قوی اعمال گردد.

**روش انجام آزمایش:**

\* بدنه ترانسفورماتور را از طریق پیچ ارت تعییه شده زمین کنید.

\* ولتاژ سه فاز، ۳۸۰ ولت را به سمت فشار قوی اعمال و در سمت فشار ضعیف در فاز متناظر (با توجه به لحظه نمودن گروه اتصال) ولتاژ القا شده را همزمان با طرف فشار قوی در یک لحظه قرائت کرده و پس از محاسبه مقدار فازی با توجه به نوع اتصال، نسبت ولتاژهای خوانده شده را محاسبه کنید.

\* به هنگام اندازه‌گیری نسبت تبدیل، بایستی جریان‌های بی باری توسط آمپر متر مناسبی در همه تپ‌ها قرائت و نسبت به هم مقایسه گردد.

طبق استاندارد IEC 60076 این خطابایستی در محدوده  $0.5\% \pm 1\%$  در تپ نامی و  $0.5\% \pm 1\%$  در سایر تپ‌ها باشد اندازه‌گیری نسبت تبدیل بایستی برای کلیه پله‌های تنظیم ولتاژ انجام شود.



## بخش دوم ■ نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری



۳-۳) اندازه گیری جریان بی باری از طرف فشار قوی  
هدف از انجام آزمایش: هدف از اندازه گیری جریان بی باری در ولتاژ پایین مثلاً ۳۸۰ ولت یافتن عیوبی از سیم پیچ می باشد که توسط روش‌های دیگر مانند اندازه گیری مقاومت و یا نسبت تبدیل قابل تشخیص نمی باشد (اتصال حلقه).  
جهت دستیابی به مقادیر اندازه گیری شده دقیقتر، پس مانند مغناطیسی ناشی از اندازه گیری های DC نباید در هسته آهنی ترانسفورماتور وجود داشته باشد بدین دلیل جریان های بی باری باید قبل از اندازه گیری مقاومت DC سیم پیچ اندازه گیری گردند.  
روش انجام آزمایش:

- \* بدنه ترانسفورماتور از طریق پیچ ارت تعییه شده زمین شده باشد.
- \* قبل از اتصال ولتاژ ورودی جهت حفاظت و سایل اندازه گیری در برابر جریان های اضافی از فیوز مناسب در مسیر کابل تعییه شود.
- \* ولتاژ سه فاز (380 V) به طرف فشار قوی اعمال کنید.
- \* توسط آمپر متر کلمبی جریان های بی باری را در تپ یک اندازه گیری کنید.
- \* بعد از هر بار اندازه گیری جریان بی باری، جهت حصول اطمینان از تخلیه الکتریکی، سیم پیچ ها را برای مدت زمان کافی زمین کنید.

۳-۳-۱) چگونگی تقسیم جریان بی باری در اتصالات مختلف  
أنواع اتصالات با توجه به چگونگی تقسیم شار، جریانهای بی باری مختلفی خواهند داشت.  
الف) اتصال ستاره: دو جریان فازهای کناری برابر و بزرگتر از جریان فاز میانی می باشد و نسبت جریانها ۱,۰,۸, ۱,۰,۸, ۱,۱,۳ می باشند.  
ب) اتصال مثلث یا زیگزاگ  
دو جریان فازهای کنار هم برابر و کوچکتر از جریان فاز دیگر بوده، و نسبت جریانها ۱,۱,۱,۱,۳ می باشند.

### ۴-۳) اندازه گیری مقاومت اهمی (DC) سیم پیچها

با توجه به اینکه در سمت فشار ضعیف برای پیچش بوبین‌ها ز سیم تحت مسی با سطح مقطع بالا و تعداد دور کم استفاده می‌شود لذا مقاومت این سمت در حد پائین تر از میلی اهم بوده و توسط اهم متر قابل اندازه گیری نمی‌باشد. ولی با توجه به کم بودن سطح مقطع سیم پیچ فشار قوی و بالا بودن تعداد دور آن نسبت به فشار ضعیف مقاومت اهمی آن قابل اندازه گیری و مشاهده با اهم متر می‌باشد. قابل توجه است که مقاومت طبق فرمول ذیل تابع دمای می‌باشد:

$$R_w = R_k \frac{235 + \theta_w}{235 + \theta_k} \quad (\text{مس})$$

مقاومت اهمی در دمای مبنا  $R_w = \theta_w$

مقاومت اهمی در دمای سیم پیچ  $R_k = \theta_k$

بدین دلیل بیان مقاومت تنها وقتی قابل درک است که با یک دمای مبنا بیان شده باشد. دمای سیم پیچ برابر با میانگین دمای روغن ترانسفورماتور می‌باشد که حداقل به مدت سه ساعت از برق جدا شده باشد.

هدف از انجام آزمایش: با انجام این تست در تپ‌های مختلف می‌توان موارد زیر را بررسی نمود:

(الف) وجود یا عدم وجود ارتباط فیزیکی بین بوبینهای فشار قوی (تشخیص قطعی سرفاز)

(ب) تشخیص نسبی صحت بوبینهای فشار قوی با توجه به اینکه مقاومت خاصی مورد نظر است.

(ج) تشخیص صحت و یا عدم صحت کارکرد کنکات‌های کلید تنظیم ولتاژ

(د) کنترل صحت اتصالات داخلی سیم پیچ (اتصالات لحیم شده، اتصالات پیچ و مهره‌ای یا فنری و ...)

روش انجام آزمایش:


سرهای خروجی ترانسفورماتور را با سنباده تمیز کنید.

برای اندازه گیری مقاومت DC از روش ساده ولتمتر، آمپر متر و برای اعمال جریان از یک دستگاه منبع تغذیه DC (مثلاً

باتری ماشین 12V) می‌توان استفاده کرد، ولی بهتر است از یک منبع با جریان ثابت استفاده شود.

در صورت استفاده از باتری اتومبیل مقاومت تنظیم کننده باید به اندازه‌ای تنظیم شود که جریان مناسبی از مدار عبور نماید.

(10A برای اندازه گیری سمت فشار ضعیف و 0.1A برای سمت فشار قوی).

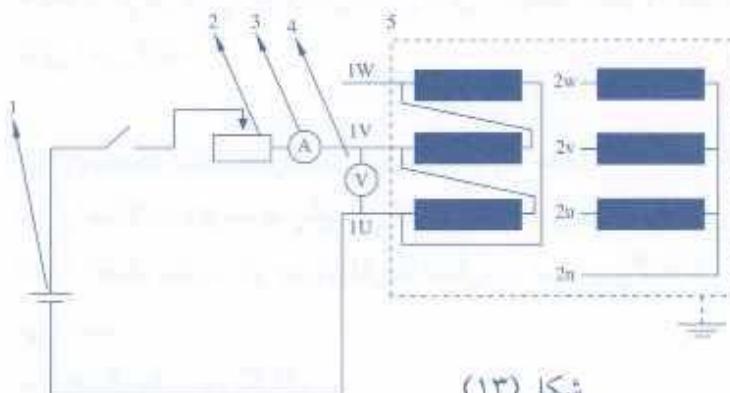

شکل (۱۲)

۱) منبع DC

۲) مقاومت تنظیم کننده (1-2  $\Omega$ )

۳) آمپر متر

۴) ولت متر

۵) بوبین تحت آزمایش

مدار آزمایش را مطابق شکل (۱۲) بیندید.

کلید را وصل کنید تا جریان DC از سیم پیچ عبور کند.

پس از وصل منبع ولتاژ، مدقق صبر کنید تا جریان به مقدار نهایی خود برسد و ولت متر عدد ثابتی را نشان دهد.

اگر ولتاژ بر روی سیم پیچ تحت آزمایش را اندازه گرفته و با استفاده از رابطه  $R = V/I$  مقاومت اهمی سیم پیچ را محاسبه کنید.


## بخش دوم ■ نصب، راه اندازی، بفره برداری و نگهداری

نکته ۱: در موقع قطع کردن منبع ولتاژ جهت جلوگیری از آسیب احتمالی به تجهیزات اندازه‌گیری، مولتی‌متر را از مدار باز کرده و دو سر آمپرمتر را اتصال کوتاه کنید.

نکته ۲: سیم پیچ‌ها به واسطه خاصیت خازنی شارژی می‌شوند، بعد از قطع منبع ولتاژ، خروجی‌های تحت ولتاژ را زمین کنید.

## ۳-۵) کنترل گروه اتصال

فازهای  $U_1$  و  $U_2$  را به یکدیگر متصل نموده، در نتیجه ترمینال‌های  $U_1$  پتانسیل یکسانی با ترمینال  $2w$  دارد، سیم ولتاژ متناوب سه فاز ( $380V$ ) را به طرف فشار قوی اعمال کنید. ولتاژ‌های  $1W-2w$ ,  $1V-2v$  و  $1V-2w$  را اندازه‌گیری کنید و با مقایسه مقدار اندازه‌گیری شده و گروه اتصال مورد انتظار صحت اتصال را کنترل نمایید. مثلاً برای گروه برداری  $Dyn5$  در شکل ذیل جیل باستی ولتاژ قراتت شده  $V_{(1w-2w)} = V_{(1v-2v)}$  باشد. بدین ترتیب گروه اتصال ترانسفورماتور ترسیم و تائید می‌گردد.

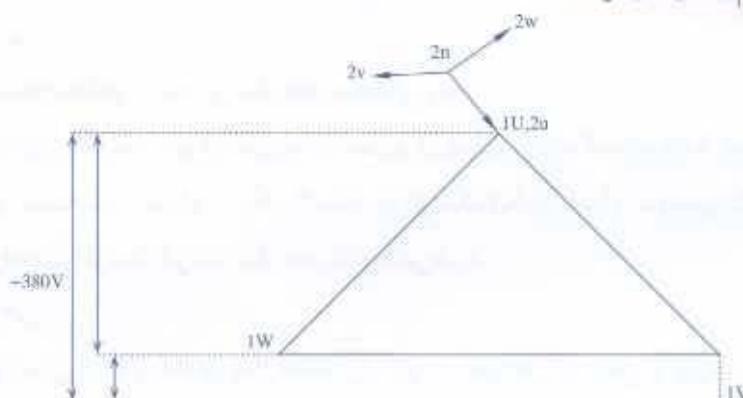

## ۳-۶) جریان هجومی

همواره در لحظه برقرار نمودن ترانسفورماتور باید به مقدار شدت جریان لحظه وصل (جریان هجومی) جهت انتخاب فیوز مناسب و یا تنظیم تجهیزات حفاظتی توجه نمود.

حداکثر جریان هجومی در موقع برقرار کردن ترانسفورماتور تابعی از پس‌ماند معناطیسی در هسته (ناشی از قطع قبلی)، مقدار ولتاژ شبکه در لحظه وصل و مقدار امپدانس سلفی واهمی سیم پیچ می‌باشد. بیشترین جریان هجومی ناشی از وصل، هنگامی ایجاد می‌شود که ترانسفورماتور در حالت بی‌باری دقیقاً لحظه‌ای به شبکه متصل شود که مقدار ولتاژ متناوب در لحظه وصل از صفر شروع به افزایش می‌نماید. جدول (۱-۵) مقدار تقریبی جریان هجومی مرتبط با جریان نامی فشار قوی که ممکن است هنگام راه اندازی و اعمال ولتاژ سمت فشار قوی در ترانسفورماتورهای نرمال توزیع تحت شرایط نامساعد ایجاد شود را نشان می‌دهد.

گروه اتصال		Yz			Dy						
قدرت نامی ترانسفورماتور (kVA)		50	100	2000	250	630	1600	250	630	1600	2000
جریان هجومی بصورت مضری از جریان نامی	UK %4	22	20	19	19	16	18	---	---	---	---
	UK %6	16	15	14	15	14	13	9	8	8	8/5



#### ۴- کنترلهای قبل از برقرار کردن

##### ۴-۱) کنترل سطح روغن

در صورتی که روغن نمای چشمی و یا نشانده سطح روغن، کاهش سطح روغن را به مقدار جزئی از مقدار تعیین شده نشان دهد باید کسری آن را با روغن عاری از رطوبت، از همان نوع و با همان کلاس مطابق IEC 60296 جبران نمود. اگر روغنی که اضافه می شود توسط کارخانه سازنده ترانسفورماتور و یا تولیدکننده معتر در ظرفهای مطمئن تحويل گردیده باشد، می توان از آزمایش استقامت الکتریکی روغن قبل از ریختن به داخل ترانسفورماتور صرف نظر نمود. لوله ها و پمپ ها و ظروف مورد استفاده بایستی قبل از روغن تمیز و عاری از رطوبت به دقت تمیز و شستشو شوند.

۴-۲) کنترل اتصال زمین بدنه و سایر نقاطی که باید اتصال زمین شوند  
پیجهای اتصال زمین بدنه و در پوش هر کدام که سهولت بیشتری داشته باشد (و در صورت لزوم سایر قسمها) باید با کابل مناسب به زمین متصل شوند.

۴-۳) حصول اطمینان از صحت عملکرد رله ها و مدارهای حفاظتی بست  
عملکرد هر رله و وسیله حفاظتی با توجه به نوع آن متفاوت است و باید طبق کاتالوگ مربوطه از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کرد برای این منظور انجام تست های سبگتالیشگ برای تک تک رله ها و تجهیزات حفاظتی و کنترل طبق Connection Diagram ارائه شده توسط شرکت سازنده پیشنهاد می شود.

۴-۴) آزمایش وضعیت روغن  
در صورتی که ترانسفورماتور بیش از شش ماه در ایار نگهداری شود توصیه می شود قبل از بهره برداری از ترانسفورماتور، روغن آن تست شود. در صورتی که ولتاژ شکست عایقی روغن کمتر از  $50kV/2.5\text{ mm}$  باشد باید روغن ترانسفورماتور رطوبت زدایی و تصفیه گردد.

۴-۵) آببندی  
در ترانسفورماتورهای هرمتیک با توجه به اهمیت ویژه ایزوله بودن داخل مخزن از محیط بیرونی بایستی از آببند بودن آن اطمینان حاصل گرد، بدین منظور بایستی تمامی اتصالات پیچ و مهره های مخزن و مقره ها در وضعیت گرم کنترل و در صورت لزوم آچارکشی گردد. در صورتی که نقص آبندی برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، و حتی پس از محکم کردن پیچ های از هم نشستی بر طرف نگردد باید و اشرهای مربوطه را تعویض نمود. در صورت وجود نقص آبندی در سایر قسمت های مثلاً دیوارهای مخزن و بار ادبیاتورها با شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو مکاتبه نمایند.

۴-۶) کلید تنظیم ولتاژ  
کلید تنظیم ولتاژ حتی در شرایطی که نیاز به تغییر وضعیت احساس نمی گردد، می بایست جهت پیشگیری از کثیفی کتابتها و چسبندگی آنها در موقعیتهای مختلف قرار گرفته و در نهایت در وضعیت مورد نظر ثابت شوند. لذا باید حداقل سالی ریکار آنرا در وضعیت های مختلف حرکت داد تا کتابتها خود به خود تمیز شوند. در صورت نقص آبندی در دستگیره چرخان کلید تنظیم ولتاژ باید نسبت به رفع آن اقدام نمود.

۴-۷) شرایط موازی نمودن ترانسفورماتورها  
در صورت موازی نمودن ترانسفورماتورها باید نسبت تبدیل، گروه اتصال، درصد ولتاژ اتصال کوناء، قدرت اسمی و ولتاژ اسمی را طبق شرایط ذیل مورد توجه قرار داد:



## بخش دوم ■ نصب، راه اندازی بهره برداری و نگهداری

- یکسان بودن نسبت تبدیل بالترانس  $\pm 0.5\%$
- نسبت تبدیل را باید به کمک دو ولت متر در کلیه حالات کلید تنظیم و لثاڑ اندازه گیری نمود. مقادیر اندازه گیری شده باید برای سه فاز یکسان باشد. پس از این آزمایش کلید تنظیم و لثاڑ ترانسفورماتورهای موازی شونده را باید بر روی وضعیت یکسان و مناسب قرار داد. منظور از وضعیت مناسب وضعیت است که لثاڑ آن با لثاڑ شبکه مطابقت داشته باشد.
- گروه اتصال یکسان و با قابل تطبیق به یکدیگر باشد. (بر اساس استاندارد IEC یا VDE).
- یکسان بودن در حد و لثاڑ اتصال کوتاه بالترانس  $\pm 10\%$
- نسبت قدرت اسمی نباید بیش از سه به یک باشد.
- یکسان بودن و لثاڑ اسمی.
- ضمانت قبل از بهره برداری از ترانسفورماتور به صورت موازی (برقراری ارتباط بین ترمیثالها) باید کاملاً مطمئن گردید که بین ترمیثالهای همان و لثاڑی وجود نداشته باشد.

## ۵- برقدار کردن ترانسفورماتور

- پس از آنکه نصب ترانسفورماتور به پایان رسید و کلیه تست‌ها و بازرسی‌های لازم انجام گرفت، ترانسفورماتور آماده راه اندازی و قرار گرفتن در شرایط کاری خواهد بود.
- اعمال و لثاڑ به ترمیثال اولیه آن می‌تواند باستثنی دیزئنکتور بعلوک کامل و یکباره اعمال گردد. به هنگام اعمال و لثاڑ به ترانسفورماتور می‌باید: صدای آرام و یکنواختی، بدون سوت کشیدن یا صدای ناهنجار از آن شنیده شود.
- جهربان‌های بی‌پاری را اندازه گیری و یادداشت کنید، ترانسفورماتور را به مدت ۲۴ ساعت تحت و لثاڑ قرار داده و وضعیت رله بوخهالس و ترمومترها و سایر تجهیزات حفاظتی نصب بر روی ترانسفورماتور را در این مدت دائماً کنترل کنید.
- توجه: در صورت بگوش رسیدن صدای غیر عادی ممکن است منشاء احتمال شدن اتصالات پیچ و مهره‌ای باشد. آنها را آچارکشی کرده و در صورت بر طرف نشدن غیب، مراتب رایه شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو به مسورة مکتوب گزارش دهید.

## ۶- کلیاتی در زمینه ایمنی

- ترانسفورماتورهایی که در پست‌های زمینی در محیط باز نصب می‌شوند ترجیحاً باید مجهز به جعبه سرکابل و محفظه در بر گیرنده (Cable box) ترمیثال‌های فشار قوی و فشار ضعیف باشند لیکن ترانسفورماتورهای مورد استفاده عموماً از نوع بوشینگ عربان می‌باشند. این بوشینگ‌ها به علت کوچکی ابعاد بدنه ترانسفورماتور توزیع در ارتفاع بایسن قرار دارند و این امر از نظر ایمنی خطرناک است. برای تامین ایمنی کارکنان در مقابل خطرات احتمالی ناشی از تماس نزدیک با قسمت‌های برق دار ترانسفورماتور باید:

- وضعیت استقرار ترانسفورماتور از جهت قرار گرفتن بوشینگ‌های فشار قوی و نیز دسترسی به آنها درست انتخاب گردد بطوریکه در مسیر عبور افراد قرار نگرفته و حتی الامکان در مجاورت دیوار قرار داشته باشد در این حالت وضعیت قرار گرفتن پلاک مشخصات و درجه رونعن نما و رله بوخهالس نیز باید برای مشاهده این از فاصله یک متري مناسب باشد.
- حريم ترانسفورماتور یا استفاده از ترده مشبك فلزی یا تور سیمی از سایر نواحی مجزا گردد و روی ترده فلزی باید تابلوی هشدار دهنده‌ای با مضمون ((خطرناک! قبل از ورود به حريم ترانسفورماتور، برق آن را قطع کنید)) نصب شود.



## بخش دوم ■ نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری

- ﴿ فاصله جانبی ترانسفورماتور تا تجهیزات یا موانع دیگر معادل 75 سانتیمتر و حداقل فاصله منبع انساط ترانسفورماتور تا سقف معادل 100 سانتیمتر باشد. ﴾
- ﴿ به منظور خنک کردن ترانسفورماتور، فاصله آن از دیوارهای اطافک باید از 300 میلیمتر و فاصله بین دو ترانسفورماتور از 500 میلیمتر کمتر نباشد. ﴾
- ﴿ برای هر دستگاه ترانسفورماتور یک چاله روغن در زیر ترانسفورماتور برای جمع آوری و تخلیه روغن ایجاد شود. ﴾
- ﴿ ترانسفورماتورهای مخصوص نصب در هوای آزاد از لحاظ مقرون با ترانسفورماتورهایی که مخصوص نصب در فضای سرپوشیده هستند، اختلاف دارند. لذا جهت نصب ترانسفورماتورهای اخیر (Indoor) باید آنرا در اطافکی سرپوشیده طبق استاندارد VDE 0105 قرار داد تا در مقابل گرد و خاک، برف و باران و غیره ایمن باشد. ﴾
- ﴿ ترانسفورماتورهای توزیع مورد استفاده برای نصب روی زمین دارای چرخهایی با قابلیت تغییر جهت و با فاصله استاندارد می باشد. لذا برای استقرار آنها، می باید ریل مناسبی تعییه گردد و حداقل دو چرخ مقابل و در صورت امکان هر چهار چرخ ترانسفورماتور به کمک نگهدارندهای پیچ و مهرهای در جای خود روی ریل ثابت گردند تا ترانسفورماتور در اثر نیروهای دینامیکی احتمالی، عاندز لزلزله جایجا نشود. ﴾
- ﴿ در چه های نیز جهت ورود و خروج هوا باید در نظر گرفته شوند. در صورت لزوم می توان برای گردش و تهویه بهتر هوا از مکنده های هوا استفاده کرد. حد اکثر دمای محیط باید از  $40^{\circ}\text{C}$  (برای ترانسفورماتورهای نومال توزیع) تجاوز کشند، در غیر اینصورت باید میزان بارگیری را نسبت به بار نامی کمتر کرد. ﴾

## ۷- ملاحظات بهر برداری، سرویس و نگهداری ترانسفورماتورها

## ۷-۱) در صد اضافه تحریک

امکان افزایش ولتاژ تغذیه ترانسفورماتور در طول دوره کار کردیدلایل مختلف وجود دارد از آنجا که افزایش هر گونه اضافه ولتاژ بعد از افزایش تحریک ترانسفورماتور منجر به اشباع هسته می گردد و در نتیجه سبب بالا رفتن تلفات بی باری، داغ شدن هسته و در نهایت گرمتر شدن بیش از حد ترانسفورماتور شده و در نتیجه سبب پیری زودرس عایقها می گردد و علاوه بر این ترانسفورماتور با سطح صدای بالاتری عمل خواهد کرد.

طبق استاندارد IEC 60076 افزایش ۸۵٪ اضافه تحریک در طراحی لحاظ می گردد.

## ۷-۲) بارگذاری

- طبق استاندارد IEC 60076 بارگذاری روی ترانسفورماتورهای روغنی بشرح زیر می باشد:
- الف) ارتفاع نصب باید بیشتر از 1000 متر نسبت به سطح دریا باشد. (در صورت افزایش ارتفاع از میزان 1000 متر بر ازای هر 400 متر افزایش می بایست یک درجه از حد اکثر دمای سیم پیچ کسر نمود).
  - ب) دمای محیط بایستی بین  $25^{\circ}\text{C}$ - $40^{\circ}\text{C}$  باشد.
  - ج) موج ولتاژ اعمالی تقریباً سیتوسی باشد.
  - د) ولتاژ اعمال شده بایستی تقریباً سه فاز متعارن باشد.
  - ه) آلدگی محیط نایستی از مقدار پیش بینی شده بیشتر باشد.
  - و) ترانسفورماتورها از نظر قرار گرفتن در معرض زلزله ایمن باشند.



## بخش دوم ■ نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری

## ۷.۳) بهره برداری تحت شرایط غیر استاندارد

هر گونه انحراف از شرایط ذکر شده در بارگیری استاندارد یعنوان بارگیری غیر استاندارد تعریف می گردد که بعضی از آن موارد عبارتند از:

الف) بارگیری غیر از توان تعریف شده

ب) تغییر شرایط محیطی بر اساس طراحی (دمای محیط، ارتفاع نصب، آلودگی محیط و ...)

ج) بارگیری در غیر از فرکانس تعریف شده

د) بارگیری نامتناظر

## ۷.۴) انواع بارگیری از ترانسفورماتور

## ۷.۴.۱) بارگیری دوره ای عادی:

در این نوع بارگیری درجه حرارت محیط بیشتر و یا جریان بارگیری بیش از حد مجاز بوده ولی از دیدگاه طول عمر، می باشند تحویل بارگیری طوری باشد که طول عمر عادی ترانسفورماتور یعنی بارگیری در شرایط استاندارد رعایت گردد.

## ۷.۴.۲) بارگیری کوتاه مدت اضطراری:

این بارگیری غیر معمول و سنتگین است و باعث می گردد هادی به حرارت خطرناکی برسد و این امکان کاهش موقتی در تحمل عایقی را ایجاد می کند این نوع بارگیری در صورت بروز باشندگی سریعاً کنترل شوند. زمان مجاز برای این نوع بارگیری باشندگی کمتر از ثابت زمانی حرارتی ترانسفورماتور باشد و باشندگی به درجه حرارت روغن قبل از افزایش بارگیری داشته که معمولاً کمتر از نیم ساعت است.

## ۷.۴.۳) بارگیری طولانی مدت اضطراری:

گاهی اوقات در اثر فعال نشدن برخی از عناصر سیستم (مانند رله های راه اندازی و یا قطع کننده) که فقط پس از رسیدن به نقطه پایداری حرارتی فعال می گردند ترانسفورماتور تحت تأثیر افزایش حرارت قرار می گیرد. این شرایط به تدریت اتفاق می افتد، ولی در هر صورت مسبب پیری عایق می گردد. در عین حال چون شرایط نادری در طول عمر یک ترانسفورماتور می باشد علت اصلی تضعیف و شکست عایقی محسوب نمی گردد.

## ۷.۴.۴) اثرات بارگیری بیش از قدرت ترانسفورماتور:

\* افزایش درجه حرارت در سطح غیر قابل قبول در سیم پیچها، هادیها، عایق و روغن

\* افزایش چگالی فلوئی پراکنده

\* افزایش تلفات اضافی در فلزاتی که در معرفی فلوئی پراکنده قرار دارند.

\* به اشباع رفتگی هسته یا دلیل ترکیب فلوئی اصلی و فلوئی پراکنده

\* تغییرات در میزان رطوبت و گاز موجود در روغن و سایر عایقها در اثر تغییرات درجه حرارت

\* افزایش فشار بیشتر از حد تحمل به تجهیزات جانبی همچون بوشینگها و کلید تنظیم ولتاژ

## ۷.۵) عوامل موثر در طول عمر محدود ترانسفورماتور

## ۷.۵.۱) مشخصات فنی ساخت:

با توجه به شرایط اقلیمی و نوع کاربرد ترانسفورماتور، طراحی ترانسفورماتور متفاوت بوده و این مهم باید در تنظیم مشخصات فنی لحاظ گردد بطور مثال ارتفاع نصب، درجه حرارت، میزان آلودگی محیط، شرایط بهره برداری، محیط

نصب ترانس (Outdoor یا Indoor)

بخش دوم ■ نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری

#### ۷-۵-۲) عملیات نصب و راه اندازی:

عملیات نصب و راه اندازی می بایستی توسط متخصصین خبره انجام شود و از ارجاع امر به افراد یا گروههای غیر متخصص اکیداً اجتناب نمود. در صد بسیاری از عملکردهای نامطلوب ترانسفور ماتور بدلیل عملیات نصب و راه اندازی غلط می باشد.

#### ۷-۵-۳) سرویسهای دوره ای و نگهداری:

سرویسهای دوره ای و نگهداری مناسب سهم بزرگی در افزایش طول عمر ترانسفور ماتور داشته و لذا وجود برنامه سرویس و نگهداری در هر سازمان نشانه بلوغ کیفی آن می باشد.

#### ۷-۵-۴) تعویض قطعات مستعمل:

بدلیل گذشت زمان و شرایط فیزیکی حاکم می بایستی در وقت مناسب قطعات مستعمل تعویض شده و اصولاً نوعی بهسازی صورت پذیرد.

#### ۷-۵-۵) توجه به عوامل خارجی:

علاوه بر موارد فوق، عوامل خارجی نیز در افزایش و کاهش عمر ترانسفور ماتور مستقیماً نقش دارند که این عوامل به شرح زیر می باشند:

- انتخاب ترانسفور ماتور با توجه به پایداری شبکه (اتصال کوتاه، امپدانس اتصال کوتاه، نوع سیستم زمین و ...)
- نحوه بارگیری و Over Loading ترانسفور ماتور (اضافه بار)
- شرایط محیطی (درجه آبودگی محیط، درجه حرارت حداکثر و حداقل و ...)
- انتخاب تجهیزات حفاظتی مناسب (برقگیر و ...)
- پخش بار (Load Flow) در شبکه های توزیع

#### ۷-۶) سرویسهای دوره ای و نمونه برداری از روغن

##### ۷-۶-۱) سرویسهای هفتگی

الف) بازرسی دمای روغن و سیم پیچ در صورت موجود بودن ترمومتر روغن و سیم پیچ

ب) بازرسی رطوبت گیر

ج) بازرسی سطح روغن

##### ۷-۶-۲) سرویسهای ماهانه

الف) بازرسی اتصالات پیچ و مهرهای و نقاط جوش از جهت نشت روغن

ب) بازرسی نشتی روغن از مقره ها

##### ۷-۶-۳) سرویسهای ۶ ماهه

الف) بازرسی رنگ نهایی و تمیز نمودن سطوح

ب) تمیز نمودن چینی مقره ها

ج) بازرسی رله بوخه لتس در صورت موجود بودن

##### ۷-۶-۴) سرویسهای سالیانه

الف) بازرسی سیستم های حفاظتی زمین

ب) کنترل عملکرد کلید تنظیم ولتاژ در تمامی پله ها جهت تمیز نمودن کنتاکت ها، در حالت بی برقی ترانسفور ماتور

ج) بازرسی چفت و بست های الکتریکی



## بخش دوم ■ نصب راه اندازی، بهره برداری و نگهداری

۷-۶-۵) سرویسهای ۲ ساله

الف) بازرسی بر قیگر های حفاظتی شاخکی

۷-۶-۶) سرویسهای ۵ ساله

الف) نمونه گیری و تست روغن

۷-۷) نمونه برداری روغن

۷-۷-۱) خلوف نمونه برداری

ظروف نمونه برداری روغن می بایستی از اثوابع زیر باشد:

\* استوانه ای از استیل

\* ظرف شیشه ای قهوه ای رنگ

۷-۷-۲) میزان روغن برای نمونه برداری

\* جهت انجام تست در کارگاه (تست ولتاژ شکست و محتویات آب)، نمونه روغن به میزان یک لیتر، و برای انجام

آزمایشات در آزمایشگاه بر روی نمونه روغن سه لیتر نمونه مورد نیاز می باشد.

۷-۷-۳) شرایط و نحوه نمونه برداری روغن:

\* برای نمونه برداری فقط از خلوف تمیز و خشک استفاده گردد.

\* نمونه گیری تنها باید در صورتی انجام شود که اطمینان داشت دمای نمونه بزرگتر یا مساوی دمای روغن ترانسفورماتور باشد.

\* قبل از نمونه گیری، شیر نمونه برداری را کاملاً تمیز کنید به طوری که عاری از هر گونه آلودگی باشد.

\* قبل از پر کردن خلوف نمونه برداری، حداقل دو بار آنرا با میله روغن ترانسفورماتور شستشو دهید.

\* به شیر نمونه گیری یک اتصال دهنده با اوسر آبیندی، سر شیلنگ و شیلنگ مقاوم در مقابل روغن به طول 300-500 mm متصل تماشید. (شکل ۱ و ۳)


\* شیلنگ را بگونه ای وارد بطری کنید که انتهای آن فاصله کمی تا کف بطری داشته باشد.

\* شیر را باز کرده و شیشه را از پایین به بالا و به آرامی پر کنید تا روغن از شیشه سرریز شود.


\* در صورتی که از شیر تخلیه جهت نمونه برداری استفاده می شود دقت شود که شیر به آرامی باز شده و از نمونه برداری روغن با قشار زیاد جلو گیری گردد. (شکل ۲)

\* شیر را بسته و بلا فاصله درب شیشه را بیندید.


# روغن نمونه برداری شده بایستی در معرض تابش نور قرار گیرد.

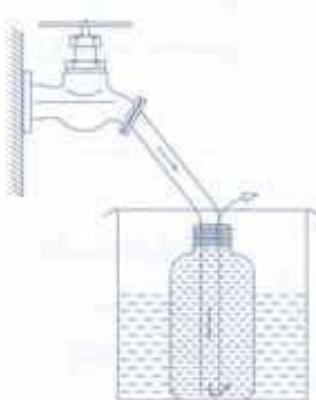

(شکل ۱)

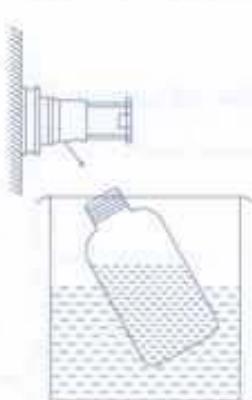

(شکل ۲)

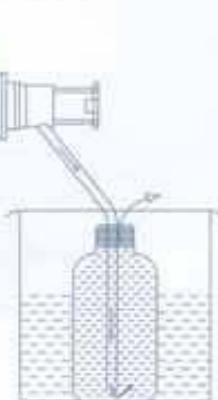

(شکل ۳)

## معایب احتمالی و روشهای کنترل و رفع عیب:

تجهیزات حفاظتی و نشاندهنده‌های مختلف	خطا	عمل ممکن	راههای رفع عیب
رله بوخهلس	alarm role بوخهلس	کمپرسور و غنیمت جمع شدن هوا تولید گاز بدليل عیب داخلی لرزش ناگهانی قطع ناشی از خط قطع رله	<p>ترانسفورماتور می‌تواند بکار خود آدامه دهد. آزمایشات زیر جهت آنالیز خطای باید هر چند سریعتر صورت گیرند.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>۱- سطح روغن، لوله‌ها و وضعیت شیرهای را کنترل کنید.</li> <li>۲- اتصالات الکتریکی را کنترل کنید.</li> <li>۳- عملکرد قطع رله بوخهلس را کنترل کنید.</li> <li>۴- مقداری از گاز را در محظوظه شیشه‌ای بدمت ۵ ساعت قرار داده و آنرا آنالیز کنید.</li> <li>۵- مقداری از گاز را به آنالیزگر گاز وارد کنید.</li> <li>۶- از بالای مخزن (۱ لیتر) روغن نمونه گیری کرده و یک آنالیز گاز انجام دهید.</li> <li>۷- از بالین مخزن (۱ لیتر) روغن نمونه گیری کرده و از جهت استقامت دی الکتریک کنترل نمایید.</li> <li>۸- تمام اتصالات مقرون بهار ایاز کرده و اندازه گیری های زیر را انجام دهید.</li> <li>۹- مقاومت عایقی بین سیم پیچی ها و دیواره مخزن و همچنین بین خود سیم پیچی های اندازه گیری کنید.</li> </ol> <p>مقدار راهنمای تقریبی: <math>1 \text{ M}\Omega/\text{KV}</math></p> <p>KV: ولتاژ نامی ترانسفورماتور</p> <p>۸.۱- اندازه گیری نسبت تبدیل توسط تجهیزات اندازه گیری و یا بکار گیری و لذت گیری در سمت HV</p> <p>۸.۲- مقاومت سیم پیچی را بطریقه DC اندازه گیری کنید.</p> <p>۸.۳- جریان بی باری را از سمت LV ترانسفورماتور اندازه گیری کنید.</p> <p>۹- نتایج را با گواهینامه های تست دستور العمل های کاری مقایسه کنید.</p>
نشاندهنده سطح روغن مغناطیسی	قطع رله بوخهلس	قطع رله جریان شدید روغن بواسطه عیب داخلی تولید ناگهانی گاز بواسطه عیب داخلی لرزش ناگهانی قطع در اثر خطأ.	<p>شرایط خارج شدن از مدار را حفظ کنید.</p> <p>اندازه گیریها و آزمایشات شرح داده شده در بندهای ۱ الی ۹ را انجام دهید.</p> <p>ترانسفورماتور را هواگیری کرده و در صورتیکه عیب تشخیص داده نشود یا علت عیب رفع گردید مجدداً راه اندازی گردد.</p>
کلید تنظیم ولتاژ بدون بار (off circuit)	راه اندازی امکان ندارد.	سیستم تنظیم کننده دارای مشکل است. برقراری کنکات مشکل دارد. روی کنکاتها آلوگن کردنی شکل گرفته است.	<p>سیستم را تنظیم کنید. کلید تنظیم ولتاژ را چندین بار در طی سال در کل رفع کاریش حرکت دهید. ترانسفورماتور را همانطوریکه در بخش رله بوخهلس ذکر شد کنترل نمایید. (نکات ۱ الی ۲)</p>

## بخش دوم ■ نصب، راه اندازی، پیوه برداری و نگهداری

تجهیزات حفاظتی و نشاندهنده‌های مختلف	خطا	عمل ممکن	راههای رفع عیب
<b>رطوبت کثیر</b>	کربستالهای رطوبت جوی، الامست، شیشه محفظه نشین دارد. (تغیر رنگ از بایین) رطوبت به متبع ابساط و لوله‌ها و شیشه محفظه نشین دارد. (از بالا)	رطوبت گیر از آبی به صورتی تغیر رنگ می‌دهند و سفید می‌شوند.	موادر رطوبت گیر را تعویض کنند. شیشه محفظه را تعویض تعاملد. شیشه محفظه را تعویض کرده و یا کاملاً آب بندی کنند. منع ابساط را توسط نیتروژن و یا هواخ خشک پر کنند.
<b>ولتاژ شکست</b> <b>الکتریکی روغن</b>	ولتاژ شکست خیلی پایین است. محتوای رطوبت زیاد است.	رطوبت گیرها کار نمی‌کنند و یا طول مدت کار ترانسفر مانور طولانی است.	رطوبت گیرها را کنترل نمایند. یا مازنده تماس حاصل ننمایند. روغن را در حمورت لزوم خشک ننمایند.
<b>برقگیر حفاظتی در مقره‌ها</b>	غالباً عمل می‌کنند.	فاصله بین شاخکها صحیح نیست.	فاصله بین شاخکها را تنظیم کرده و آثار امحکم کنند.
<b>کابلشووهای روی مقره‌ها</b>	تغیر رنگ روی قسمت‌های مختلف	اتصال ضعیف	کنثه‌های اتمیز کنند. پیچه را امحکم کنند.
<b>اتصال زمین</b>	اتصال زمین قطع شده است.	جزیان بیش از حد به دلیل ساعده و حرقه. حلقه های جریان غیر مجاز از زمینهای مختلف.	کنثه‌های اتمیز کرده، پیچه را بیندید و فواصل الکتریکی را کنترل کنند. حلقه های جریان را باز کنند. تنها یک زمین با سطح مقطع مناسب کافی است.

**۸- خدمات پس از فروش**

شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو در زمینه ترانسفورماتورهای توزیع خدمات زیر را ارائه می نماید:

۱- انجام کلیه خدمات پشتیبانی و رفع کلیه عیوب وارد در ترانسفورماتورهای تحویل شده در دوره گارانتی با توجه به شرایط ضمانت بصورت رایگان انجام می گیرد.

۲- انجام کلیه تعمیرات (جزئی و کلی) بر روی ترانسفورماتورهای ساخت شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان، ایران ترانسفوری، ترانسفورماتورسازی کوشکن.

۳- فروش کلیه لوازم یدکی از قبیل بوشینگ و متعلقات آن، روغن نما، نرمومتر، رطوبت گیر، کلید تنظیم ولتاژ، روغن ترانسفورماتور، واشرهای آب بندی، کفشهای چرخ ترانسفورماتور و . . . . . توسط شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو به مشتریان و نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش صورت می گیرد.

جهت خرید لوازم یدکی ترانسفورماتورها، از شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو، مشتریان گرامی درخواست خود را با ذکر شماره سریال و مشخصات فنی ترانسفورماتور، بصورت مکتوب به واحد پشتیبانی و فروش قطعات این شرکت ارسال دارند. پس از دریافت مدارک و کنترل موجودی انبار، پیش فاکتور صادر و پس از واریز وجه، قطعات درخواستی در اسرع وقت ارسال می گردد. پس از دریافت درخواست و کنترل موجودی انبار پیش فاکتور صادر و ارسال می گردد.

۴- به منظور ارائه خدمات درخواستی مشتریان محترم بر روی ترانسفورماتورهایی که ساخت شرکت توزیع ایران ترانسفو زنگان، ایران ترانسفوری، ترانسفورماتورسازی کوشکن نمی باشند، باید مدارک یا مشخصات دقیق فنی مندرج در تابلو مشخصات را به شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو ارسال، تا پس از بررسی متعاقباً با مشتری تماس حاصل گردد.

۱- شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو آمادگی دارد در صورت تقاضای مشتریان محترم خدمات ذیل را در قالب غیر گارانتی ارائه نماید:

انجام کلیه امور تست و راه اندازی، نظارت بر برقدار کردن ترانسفورماتور، انجام تست های لازم بر روی روغن و تحلیل نتایج آن، نصب و بفره برداری، سرویس های دوره ای، تغییرات کاربری ترانسفورماتور (تغییر گروه برداری، تغییر ردیف ولتاژ . . .)، آموزش و مشاوره.

برای بهره مندی از خدمات این شرکت می توانید با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل کرده و یا از طریق پست الکترونیکی شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو، یاما در ارتباط باشید.

تلفن: ۰۲۴۱-۲۲۲۱۳۴۹-۵۲

فاکس: ۰۲۴۱-۲۲۲۱۳۵۳

E-mail: itass@iran-transfo.com